



Volvo

C 70, VIN J tot 000690

S 70, VIN 1 tot 489614

S 70, VIN 2 tot 489481

S 70, VIN 3 tot 484419

V 70, VIN 2 tot 434250

V 70, VIN 3 tot 428581

Motorcontrolelampje licht op

Het bovengenoemde probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de stekkerverbinding van de luchtmassameter. Bovendien wordt de storingscode P0104 "Luchtmassameter – tijdelijke onderbreking in stroomkring" opgeslagen. Dit probleem ontstaat door een slecht contact in de verdeelstekker aan de luchtmassameter. In dit geval dient u de contacten te reinigen en met een kleine schroevendraaier voorzichtig bij te stellen zodat er een goed contact is. U dient er bovendien op te letten dat de kabelboom van de luchtmassameter niet tegen andere onderdelen in de motorruimte komt. Door trillingen op de stekkerverbinding kan anders opnieuw hetzelfde probleem ontstaan. Wis tot slot het storingsgeheugen en controleer of het systeem probleemloos functioneert.

Flits-info

