



VW Bora **Alle modellen uit modeljaar 2002**

Motor slaat aan en gaat direct weer uit.

Wanneer de motor van deze auto's aanslaat en direct weer uitgaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de startblokkering die nog niet is geïnactiveerd. In dit geval wordt, door spanningspieken bij het inschakelen van de ontsteking, het combi-instrument in de "stop-modus" gezet. In deze modus is geen communicatie tussen motorregeleenheid en combi-instrument mogelijk en kan de startblokkering niet worden geïnactiveerd. In het storingsgeheugen van de motorregeleenheid zijn de volgende storingen opgeslagen:
17978 Motorregeleenheid geblokkeerd,
18058 Geen bericht van combi-instrument.
In het storingsgeheugen van het combi-instrument is geen storing opgeslagen. Om het probleem op te lossen, dient u een nieuw, gemodificeerd combi-instrument in te bouwen.

Let op:

Het betreft hier **alleen** de combi-instrumenten uit modeljaar 2002 met de fabrikantcodes **RB8, RB4, BPV**. Deze code staat op het combi-instrument.

Flits-info