



VW Passat Modeljaar 2001 (3B..)

Alarm soms in werking gesteld.

Wanneer de alarmhoorn bij deze auto's af en toe in werking wordt gesteld, ligt dit mogelijk aan de alarmhoorn (backuphoorn). Binnengedrongen water veroorzaakt corrosie in de alarmhoorn of in de stekkerverbindingen waardoor de storing ontstaat. Om dit probleem op te lossen gaat u als volgt te werk:

Lees het storingsgeheugen van de comfortregeleenheid uit. Als de storing "Geen communicatie met backuphoorn" is opgeslagen en in het meetwaardeblok de melding "Laatste alarmbron backuphoorn" staat, dient u de hoorn te vervangen en te controleren of de stekkerverbinding goed contact maakt. Nieuwe alarmhoorns zijn beter afgedicht en zijn te herkennen aan een gele punt.

N.B.

Als de hierboven genoemde storingen niet in de comfortregeleenheid zijn opgeslagen, is de alarmhoorn niet de oorzaak van de storing.