



## **BMW 7-serie (E38)**

### **Uitvallen van het xenonlicht en foutmelding**

De bovengenoemde storing kan worden veroorzaakt door een slechte laadtoestand van de accu. Vooral bij lage temperaturen is dit een veelvoorkomende storingsoorzaak. Bij het starten van de motor, nadat de koplampen reeds zijn ingeschakeld, kan er sprake zijn van een kortdurend spanningsverlies. Dit wordt door de lichtmodule als storing beoordeeld en de foutmelding "Dimlicht controleren" wordt weergegeven.

In dit geval moet de laadtoestand van de accu worden gecontroleerd. In sommige gevallen kan ook de lichtmodule de oorzaak zijn van het uitvallen van het xenonlicht. Om deze reden moet het indexnummer worden gecontroleerd. Bij het indexnummer 01 en het HW-nummer 05 moet de lichtmodule worden vervangen.

Bij voertuigen tot week 40/94 kan de koplamp echter ook volledig uitvallen. Dit wordt veroorzaakt door spanningsoverslag bij de lamp-aansluitstekker (duidelijk zwart gekleurde smeulplekken). In dit geval moet de koplamp worden vervangen. Vanaf de bovengenoemde datum zijn verbeterde systemen gebruikt. De bouwperiode kan door middel van de opdruk op het stekkerhuis worden gecontroleerd.

De opdruk '440 X' betekent:

4 = 1994

40 = week 40

X = getal tussen 1-9 (onbelangrijk)

Flits-info

