



BMW

E38 bouwjaar: 09/1998 – 10/1999

E39 bouwjaar: 10/1998 – 10/1999

Xenonlicht functioneert niet

Bij deze voertuigen is het mogelijk dat een of beide xenonkoplampen niet kunnen worden ingeschakeld, hoewel de lichtsakelaar in de stand "dimlicht" staat en het contact is ingeschakeld resp. de motor is gestart. De koplampen kunnen alleen worden ingeschakeld wanneer de lichtsakelaar terug wordt geplaatst in de stand "0" en na een wachttijd van minimaal 2 seconden weer in de stand "dimlicht" wordt gezet. Als oorzaak komt een kortdurende spanningsdaling in het boordnet in aanmerking. Deze verhindert de "ontsteking" van de xenonlampen door het voorschakelapparaat (xenonregelapparaat). Als deze storing wordt gemeld, moet de lamp-controlemodule opnieuw worden gecodeerd. Wanneer het probleem hierdoor niet wordt opgelost, is het mogelijk dat een of beide voorschakelapparaten defect zijn. Voor de E39 kunt u voorschakelapparaten met het Hella-artikelnnummer 5DV 007 760-651 gebruiken (zie afbeelding).

