



Citroen C5

Bouwjaar van 2000 tot 2004

Alle modellen

Koplampen blijven aan

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte carrossieregeleenheid (BSI). Door water in de regeleenheid ontstaat er daar kortsluiting. Dit leidt ertoe dat het licht van de koplamp ook na het uitzetten van de motor en uitschakelen van het contact niet kan worden uitgeschakeld. In dit geval dient u de regeleenheid te vervangen. Deze bevindt zich aan de bestuurderkant, onder de 16-polige diagnosetekkers. Na montage moet de regeleenheid opnieuw worden gecodeerd.

Flits-info

