



Ford Galaxy 1,9 L TDI van 11/97 ***Waterindringing in linkerkoplamp***

Spatwaterindringing in linkerkoplamp na zware regen.

Bij zware regen kan er opspattend water in de koplamp komen via de ventilator (afb. 1).

Dit wordt zichtbaar in de vorm van ernstig beslagen koplampen (er vormen zich waterdruppels die op de binnenbehuizing lopen). Ford biedt een speciaal pakket aan om dit probleem op te lossen. Het pakket bevat een aangepaste ventilatieslang en een speciale afdekking tegen opspattend water.




Afb. 1

Opmerking:

Een lichte condens binnen in de koplamp is normaal. De condens moet verdwijnen na inschakeling van de verlichting.


Aanwijzingen voor aanpassing

1. Verwijder de linkerkoplamp.
2. Controleer de elektrische aansluiting, de draad en het elektrische koplampverstellingssysteem op schade en corrosie.
3. Demonteer de bovenste ventilatieslang en de onderste ventilatie (afb. 2).

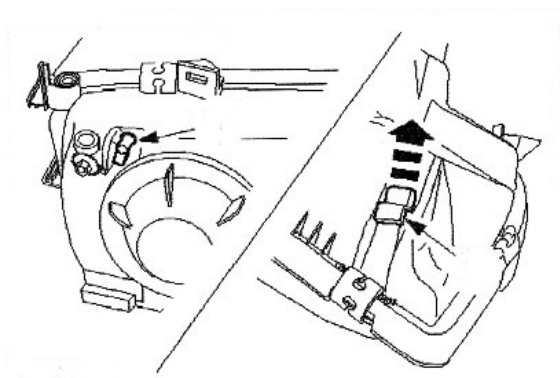

Afb. 2

4. Monteer de nieuwe ventilatieslang en monteer de afdekking tegen opspattend water. De ventilatieslang moet zo worden gemonteerd dat de kap van de koplamp bereikbaar is (afb. 3).

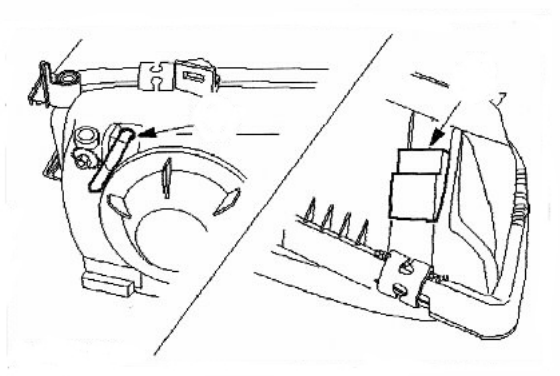

Afb. 3

5. Monteer de koplamp en stel af. Controleer de werking.