



## **Mercedes**

**Type: 220 + 215**

**Bouwjaar: 2000 + 2001**

**met xenon- of bi-xenonkoplampen**

### **Foutmelding in het combi-instrument – 'dimlicht links/rechts controleren'**

Bij een aantal van de bovengenoemde voertuigen kunnen foutmeldingen ('dimlicht linkerlamp controleren; dimlicht rechterlamp controleren') in het combi-instrument worden gemeld, hoewel het dimlicht in orde is. Het betreft voertuigen vanaf bouwjaar 01-06-2000.

Wanneer de fout B1630 in het regelapparaat (SAM) is geregistreerd en het dimlicht in orde is, dan moeten eerst het onderdeelnummer en de softwareversie van het regelapparaat worden uitgelezen. De software van de SAM links (rechterdimlicht) is met het onderdeelnummer A0295450432 en vanaf de softwareversie SW14/01 in orde. De software van de SAM rechts (linkerdimlicht) is met het onderdeelnummer A0315451732 en vanaf de softwareversie SW20/01 in orde. Wanneer er een ander regelapparaat of een regelapparaat met een oudere softwareversie is ingebouwd, dan is het mogelijk noodzakelijk dat dit compleet wordt vervangen.