



Mercedes Benz
C-Klasse (W203, W215)
WDB203.### #A, vanaf 254312
WDB203.### #F, vanaf 191414
ADB203.### #R, vanaf 042818
WDB215.### #A, vanaf 022581

Mistlampen vochtig

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door onvoldoende ventilatie van de lamp. De eerste generatie mistlampen was uitgerust met slechts een ventilatieopening. Bij langere ritten in de regen of bij een hoge luchtvochtigheid (koude seizoenen) is de bedauwing in de lampen extra sterk. Het lampglas beslaat in dit geval aan de binnenkant. Onder normale omstandigheden verdwijnt deze bedauwing zodra de lampen zijn ingeschakeld, maar pas na enige tijd. Als de bedauwing zo sterk is dat er druppels worden gevormd en het condenswater zich onder in de lamp verzamelt, is de ventilatie onvoldoende. In dit geval dient u een gemodificeerde mistlamp met twee ventilatieopeningen te monteren.