




## **Mercedes Benz C-Klasse (type 202, 208) E-Klasse (type 210)**

### **Defecte mistlamp**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door oververhitting van het stekkercontact aan de gloeilamp (zie afb. 1). Omdat de stekker niet meer van de lamp kan worden losgetrokken, moet de complete stekker met de H1-lamp worden vervangen. In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Demonteer de betreffende gloeilamp.
- Knip de massakabel ca. 80 mm en de pluskabel ca. 60 mm achter de stekker door.
- Strip de kabeluiteinden.
- Pers de nieuwe gloeilampstekker met de voorgeconfectioneerde kabels (zie afb. 2, Hella artikelnr.: 8KB 863 949-001) op de kabeluiteinden en krimp de uiteinden met een föhn.
- Plaats een nieuwe gloeilamp in de koplamp en sluit deze aan op de stekker.
- Controleer de werking.

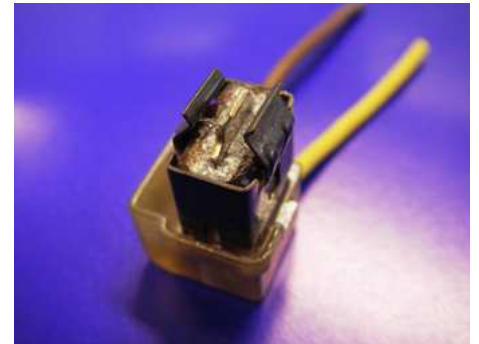

Afb. 1



Afb. 2