



Mercedes Benz Vito

Flikkerende binnenverlichting

De bovengenoemde storing kan worden veroorzaakt door een contact tussen de bevestigingsschroef van de dakrand, of de blinde schroef van het dakframe, en de contactaansluiting van de achterste binnenverlichting.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Rechter- en linkerbinnenverlichting achter (tussen de C-stijl en de D-stijl) demonteren.

Bij voertuigen met dakreling:

- Blinde schroef via de achterste binnenverlichting demonteren en 5 mm inkorten.

Bij voertuigen met dakrand (C-rails):

- Bevestigingsschroef via de achterste binnenverlichting demonteren en 5 mm inkorten.
- Vervolgens de schroeven weer bevestigen en de binnenverlichting weer monteren.