




## Opel Astra-G 98 – 2000 Zafira 99 – 2000

### Lekkage tussen het koplampglas en het lamphuis.

Als bij bovengenoemde auto's vocht in de koplamp komt, kan dit het gevolg zijn van een te kleine afstand tussen motorkap en koplamp. Door deze te kleine afstand drukt of slaat de motorkap op de koplamp, wat leidt tot beschadiging. Om dit probleem op te heffen, moet de defecte koplamp worden vervangen. Daarnaast moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd:

1. Sluiting van de motorkap opnieuw afstellen. Daarvoor, bij geopende motorkap, de afstand van de onderzijde van de motorkap tot de schijf van de sluitring meten en opnieuw afstellen. De nieuwe afstand berekent men aan de hand van de oude maat +1,0 – 1,5mm.
2. Aanslagrubber in de motorkap een kwartslag uitdraaien.

Controleer de nieuw afgestelde afstand tussen de motorkap en het koplamp rubber. Gebruik daarvoor een voelmaat 0,5 mm. Deze moet zonder weerstand door de spleet kunnen worden bewogen.

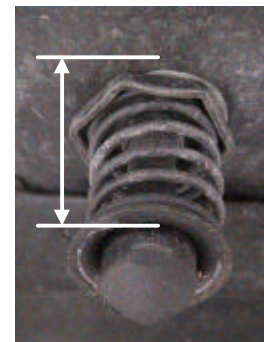

Flits-info