

Opel Omega B 1994 tot 2001

Lekke koplamp

Druk op koplamp kan lekkage veroorzaken.

Doordat er maar weinig speling is tussen de koplamp en de bumper, kan de koplamp onder druk komen te staan met schade aan de afdichting en indringing van water tot gevolg. In dit geval moet de koplamp worden vervangen.

Demonteer de radiatorgrille. Verwijder de bevestigingsschroef van het plaatje en beweeg het plaatje naar buiten (afb. 1).

Verwijder de elektrische aansluiting van de koplamp en verwijder de bevestigingsschroeven (afb. 2).

Vervang de oude koplamp door een nieuwe en controleer het contactvlak van de koplamp op de bevestigingspunten. Als de afstand tot de bumper varieert of als de koplamp ertegen komt, moeten de bevestigingspunten worden afgesteld om dit te voorkomen.

Vijl de bovenkant van de bevestigingspunten bij zo ver als nodig. Indien nodig moet het onderste bevestigingspunt (afb. 3) overdwars en overlangs worden afgesteld. Het gat moet overdwars worden bijgevijld. In de lengterichting moet de afstand tussen het bevestigingsdeel (pijl) en de carrosserie worden afgesteld met een vlakke sluitring. Om de montage te vereenvoudigen kan de ring aan het bevestigingspunt worden vastgezet.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



De koplamp moet zodanig worden afgesteld dat de spleet tussen de koplamp en de carrosserie gelijkmatig is (afb. 4).



Afb. 4