



Opel Vectra B

ABS-lampje brandt, foutcode in het regelapparaat.

Wanneer bij deze auto's het ABS-lampje brandt en de foutcode 37 (schakelcircuit remlampen) in het ABS-regelapparaat is geregistreerd, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een overgangsweerstand bij de massaverbinding voor de remlampen of door een geoxideerde lampfitting voor de remlamp.

Om het probleem op te lossen moeten de lampfittingen worden gecontroleerd en het spanningsverval op de massakabel van de remlampen naar het carrosserie-massapunt bij ingeschakelde remlampen, moet worden gemeten.

Geoxideerde lampfittingen moeten worden vervangen en een slechte massaverbinding moet worden gerepareerd.

Vervolgens moet de foutcode in het ABS-regelapparaat worden gewist.

Flits-info