



Renault Clio 2 **Alle auto's met mistlampen**

Water in mistlampen

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de kabelafdichting van de mistlampen. Voor deze situatie levert de producent een modificatieset, die bestaat uit een gemodificeerde kabelbundel + twee beschermkappen.

Ga als volgt te werk:

- Krik de auto op.
- Demonteer de voorspoiler.
- Demonteer de achterste bekleding van de mistlamp en laat het water weglopen of verwijder de aanwezige condens in de lamp met bijv. een föhn.
- Vervang de oude kabelbundel door de nieuwe.
- Bevestig de beschermkappen (zie afb. punt A) met een bevestigingsschroef (zie afb. punt B) aan de onderzijde van de mistlampen.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats.
- Stel de mistlampen vervolgens opnieuw af.

