



Renault Espace IV Alle auto's met koplampreinigingsinstallatie

Koplampreinigingsinstallatie werkt niet

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt doordat de telescopische sproeiers blokkeren. Dit probleem kan zich voordoen bij zowel uitgeschoven als ingeschoven cilinders. In dit geval dient u de telescoopcilinders te vervangen.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de afdekkappen van de sproeiers.
- Verwijder de borging van de sproeiers en trek ze van de telescoopcilinders.
- Demonteer de voorspoiler.
- Controleer of op de bevestigingspunten tussen de cilinders van de reinigingsinstallatie en de bumper sluitringen aanwezig zijn.
- Als er geen sluitringen aanwezig zijn, kunt u bij de fabrikant een zakje passende sluitringen verkrijgen.
- Maak de steekkoppelingen van de waterslangen aan de telescoopcilinders los en verwijder de slangen.
- Demonteer de oude telescoopcilinders. Monteer de nieuwe telescoopcilinders met de sluitringen.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats.
- Schakel de koplampreinigingsinstallatie verschillende keren in om de werking te controleren.

Flits-info