



## **Renault Megane II en Scenic I Alleen auto's zonder koplampreinigingsinstallatie**


### **Waarschuwinglampje van koplampreinigingsinstallatie licht op.**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door water in een stekker. Het waarschuwinglampje  Minimumniveau koplampsproeivloeistof  is in het instrumentenpaneel geïntegreerd (rechtsboven op het display, zie afb. 1) en werkt, zonder dat het systeem in de auto is gemonteerd. De stekker voor de waterniveausensor bevindt zich echter boven de wielkast linksvoor. Bij gebrek aan een afdekking kan binnendringend vocht corrosie in de stekker veroorzaken. Ga in dit geval als volgt te werk:

- Verwijder de bekleding van de lijfplaat linksvoor.
- Controleer de staat van stekker 739 (zie afb. 2).
- Als de corrosie meevalt, dient u de stekker te reinigen en vervolgens te omwikkelen met isolatietape.
- Als er sprake is van aanzienlijke corrosie, dient u de stekker af te knippen en de afzonderlijke kabeluiteinden te isoleren. Vervolgens sluit u de beide kabels met een kabelbandje aan op de hoofdkabelbundel.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats.



Afb. 1

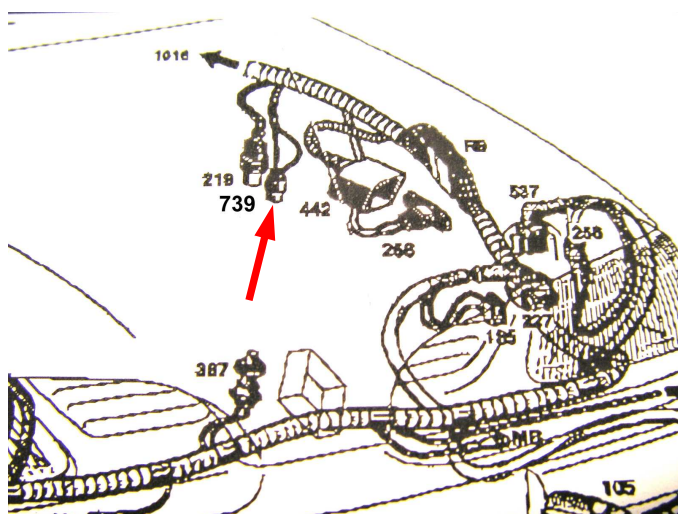

Afb. 2