



# KRÓTKA INFORMACJA

---

## **Ford Focus**

**Model: C-Max 1,6 16V TDCI**

**Rok produkcji: od 2006**

**Wszystkie modele z systemem ABS/ESP**

### **Świeci lampka ostrzegawcza ABS**

**Kod błędu: C1288**

#### **Czujnik ciśnienia**

#### **Wadliwy obwód elektryczny**

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe działanie czujnika ciśnienia hamowania.

Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie hamowania w układzie hydraulicznym i przekazuje zmierzoną wartość do sterownika. Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku. Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na czujniku jest niemożliwy, należy w tym przypadku najpierw sprawdzić zasilanie napięciem i elementy peryferyjne systemu ABS. Jeżeli wszystkie zmierzone wartości są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić czujnik ciśnienia.

#### **Wskazówka dotycząca naprawy**

Czujnik ciśnienia jest zainstalowany we wnętrzu jednostki hydraulicznej systemu ABS i nie jest możliwa jego osobna wymiana.

W razie uszkodzenia konieczna jest więc wymiana kompletnej jednostki.