



BMW E 39, produkowany do 12/95 ***Wahania położenia światła mijania***

Ciągła korekta granicy światło-cienia przy ustawieniu położenia wiązki światła w pozycji 2.

W przypadku, gdy w załadowanym samochodzie ustawi się położenie wiązki światła w pozycję 2 (do oporu), może dojść do ciągłego wysterowania silników regulacji położenia wiązki światła. Przyczyną tego jest źle zamontowany potencjometr na płycie drukowanej. W wyniku tego napięcie z potencjometru może się zmieniać w krótkich odstępach czasu i silniki regulacji elektrycznej stale, na krótko się uruchamiają.

W takim przypadku należy wymienić silniki regulacji położenia wiązki światła. Od początku grudnia 1995 usterka ta jest usunięta w wyniku zastosowania poprawionych silników.



Krótkie informacje