



BMW E 39, produkowany do 05/96 Samoczynnie włączające się światła awaryjne i oświetlenie wnętrza

Wyłącznik uderzeniowy za wcześnie wyłącza (otwiera) centralny zamek.

Możliwe są następujące objawy usterki:

1. Sporadyczne włączanie się świateł awaryjnych i oświetlenia wnętrza.
2. Jeśli samochód zostaje zamknięty od wewnątrz, otwiera się z powrotem.

Awaria ta może się objawić przy jeździe po nierównych drogach, albo przy otwieraniu porywy silnika, jeśli dźwignia za mocno uderzy w słupek A. Wyłącznik ten służy do tego, aby przy uderzeniu, np. w wyniku wypadku, drzwi zostały otwarte dla ratowników. Problem polega na tym, że wyłącznik ten zamontowano obrócony o 180°. Przez to zmienia się czułość wyłącznika i dochodzi do wymienionych błędów. W takich przypadkach należy sprawdzić położenie wyłącznika i ewentualnie je skorygować.

Kontrola położenia wyłącznika:

- Zdjąć tapicerkę z lewej strony słupka A.
- Ostrożnie zdjąć z słupka A materiał wygłuszający.
- Sprawdzić położenie wyłącznika w oparciu o oznaczenie. Strzałki na wyłączniku muszą wskazywać w górę, a przyłączenie kabla musi być skierowane w dół.

Korekta położenia wyłącznika:

- Poluzować zamocowanie, obrócić wyłącznik o 180° i zamocować ponownie.
- Części zamontować w odwrotnej kolejności.

Krótkie informacje