




BMW E 31, E 38, E 39, E 36

Zły odbiór radiowy.


Jeśli w pojazdach tych radi odbiera źle i z zakłóceniami to możliwą przyczyną usterki jest przerwa w wygiętej wtyczce anteny radia. W wyniku zbyt mocnego obciążenia mechanicznego może zostać przerwany środkowy przewód kabla antenowego w miejscu połączenia z wtyczką anteny.

W celu usunięcia tej usterki należy postępować następująco:


- Wymontować radio i wyciągnąć przewód antenowy.
- Odciąć starą wtyczkę anteny.
- Odizolować kabel antenowy (rys. 1).
- Uformować przewód wewnętrzny (rys. 2).
- Założyć nową wtyczkę anteny i przylutować przewód wewnętrzny (rys. 3).
- Zacisnąć odpowiednimi szczypcami prowadnicę kabla oraz linkę odciążającą, i założyć pokrywę z tworzywa sztucznego na wtyczkę anteny (uwaga: należy zwrócić uwagę na to, aby przewód wewnętrzny nie stykał się z ekranem!).
- Zamontować części w odwrotnej kolejności i sprawdzić działanie.

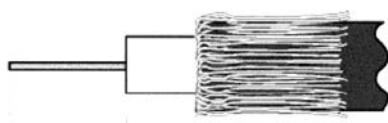

Rys. 1

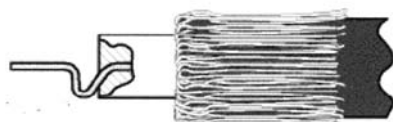

Rys. 2

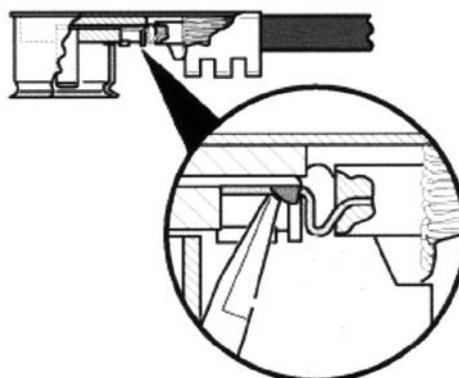

Rys. 3