




Citroen Saxo

Wszystkie modele od 1996 do 2003

Filtr wnętrza kabiny nie działa

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną może być płytki stykowa włącznika zapłonu-rozruchu. Mogą tam być uszkodzone poszczególne styki. Poza tym reklamacja może dotyczyć tego, że nie działa ogrzewanie szyby tylnej. W tym przypadku należy sprawdzić bezpiecznik F2 (25A, p. Rys. 1) w skrzynce bezpieczników / płytce przekaźników.

Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części tablicy przyrządów. Ponadto należy sprawdzić napięcie zasilania włącznika zapłonu-rozruchu w przekaźniku (p. Rys. 2, Pin 3) do dmuchawy wnętrza kabiny. Tu musi być doprowadzone napięcie sieci pokładowej. Jeśli tak nie jest, sprawdzić włącznik zapłonu-rozruchu oraz okablowanie do przekaźnika, w razie potrzeby naprawić lub wymienić.

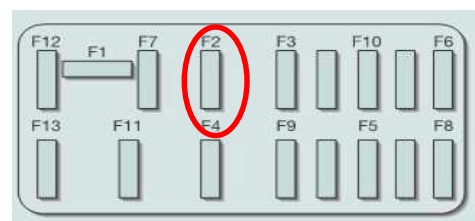

Rys. 1

- 4** Włącznik zapłonu-rozruchu
- 6** Bezpiecznik F2
- 100** Przełącznik dmuchawy wnętrza kabiny

Rys. 2

