



Ford Escort, produkowany od 01/95 do 06/98 (kody SC do WU) – zakłócenia w funkcjonowaniu ogrzewania tylnej szyby, wycieraczki oraz oświetlenia bagażnika.

Chwilowe lub ciągle zakłócenia w funkcjonowaniu wyżej wymienionych zespołów.

Jeśli zgłaszane są przez klientów problemy dotyczące tych objawów, przyczyną może być wyłącznik stykowy lub płytki stykowa przy klapie bagażnika. Z powodu złego, wzajemnego dopasowania tych elementów dochodzi do w/w awarii. W takim przypadku należy przesunąć otwory do mocowania wyłącznika i płytki stykowej.

1. Odłączyć akumulator.
2. Wymontować wyłącznik kontaktowy z klapy bagażnika.
3. Odkręcić płytkę kontaktową od ściany tylnej.

Uwaga:

Otwory te nie mogą być przesunięte o więcej niż 2 mm, bo w przeciwnym przypadku przy ustawianiu wyłącznika i płytki nie będą mogły być przykryte wycięcia dla tych części.

4. Przesunąć otwór dla płytki kontaktowej o 2 mm w kierunku środka pojazdu.
5. Przesunąć otwór dla wyłącznika kontaktowego o 2 mm w kierunku przeciwnym.
6. Umocować płytkę i wyłącznik w właściwym położeniu, przy pomocy środka do uszczelniania nadwozia.
7. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnie styku płytki oraz wyłącznika.

Krótkie informacje



8. Podłączyć akumulator i sprawdzić działanie zespołów.