



## **Ford Mondeo ´96 r. Centralny zamek z podwójnym ryglowaniem**

### **Wadliwie działający centralny zamek z podwójnym ryglowaniem.**

Przyczyną usterki centralnego zamka z podwójnym ryglowaniem zgłaszanej w wymienionych wyżej modelach mogą być skorodowane punkty lutownicze w wiązce elektrycznej. Skorodowane połączenia lutowane znajdują się w wiązce przewodów przebiegającej z przodu po prawej stronie pojazdu, pod dywanikiem, przed miejscem pasażera.

W celu naprawy należy postępować następująco:

1. Zdemontować tapicerkę boczną z prawej strony.
2. Ostrożnie podnieść dywanik przed miejscem pasażera.
3. Usunąć taśmę klejącą z wiązki przewodów.
4. Wyszukać w wiązce przewody łączone przez lutowanie.
5. Sprawdzić miejsca lutowania; połączenia muszą być czyste, bez oznak korozji, połamanych linii przewodów i uszkodzeń izolacji. Jeśli wszystkie kable i wszystkie miejsca lutowania są w porządku, przyczyna usterki leży gdzie indziej.
6. Wymienić uszkodzone kable razem z miejscami lutowania.
7. Owinąć wiązkę kabli taśmą izolacyjną.
8. Zamontować z powrotem dywanik i tapicerkę.