

KRÓTKIE INFORMACJE



Citroen

C1

Rok produkcji: od 2007

Silnik: benzynowy 1,0 I (CFA)

Uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Jeżeli w powyższych pojazdach zostaje zgłoszony problem polegający na tym, że silnik nie zaskakuje, przyczyną może być uszkodzenie bezpiecznika.

Bezpiecznik topikowy (nr części oryginalnej: 6500FJ) jest założony na spodzie skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika (bezpiecznik nie jest uwzględniony we wszystkich schematach obwodowych).

Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, samochód jest całkowicie odłączony od napięcia lub przepływ prądu z akumulatora do instalacji elektrycznej pojazdu jest zablokowany. Odczytanie pamięci błędów jest również niemożliwe.

W celu rozwiązania problemu należy wymienić bezpiecznik, sprawdzić/naładować lub w razie potrzeby wymienić akumulator i skasować kody błędów, które mogły zostać zapisane.

Wskazówka:

Wstępne próby rozwiązania problemu takie, jak rozruch z obcego akumulatora lub wymiana akumulatora (bez sprawdzenia) mogą się okazać w tym przypadku nieskuteczne.