




Isuzu Trooper Wszystkie pojazdy z przekładnią zmianową Od roku 1998 do 2003

Zapalanie się lampki ostrzegawczej silnika

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną może być wadliwy włącznik biegu jałowego przekładni. Poza tym można jeszcze odczytać kody błędów P0301, P0302, P0303 i P0304 (niewłaściwe zapłony w poszczególnych cylindrach). W tym przypadku włącznik należy sprawdzić testerem diagnostycznym. Można także miernikiem uniwersalnym wykonać pomiar rezystancji. W razie przerwy wewnętrznej rezystancja wynosi nieskończoność.

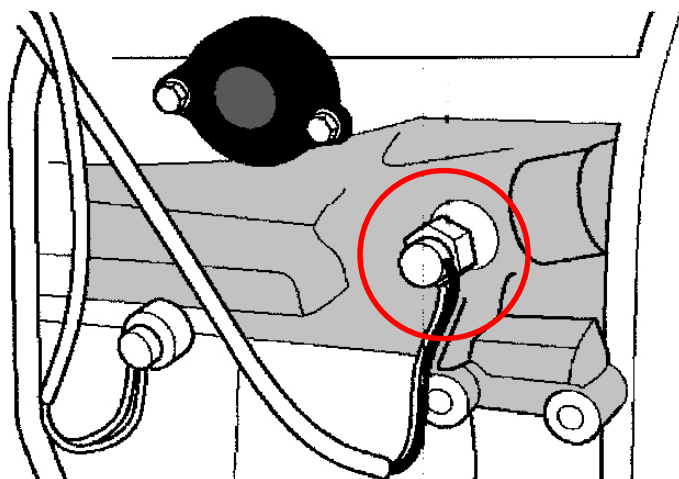

Krótkie informacje