



## Mercedes-Benz klasy A (W168)


### Chwilowe przerwy w działaniu systemów elektrycznych.

Jeśli dochodzi do przypadkowych awarii niektórych systemów elektrycznych (centralny zamek, kierunkowskaz, światła awaryjne i elektryczne podnoszenie szyb), to prawdopodobną przyczyną tych usterek może być brak styku w skrzynce bezpieczników. W celu usunięcia usterki należy postępować następująco:

- Otworzyć skrzynkę bezpieczników w przestrzeni dla nóg po stronie pasażera (rys. 1).
- Wyjąć bezpiecznik 30 (7,5 A, rys. 2).
- Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest skorodowany na powierzchniach styku.
- Włożyć nowy bezpiecznik w gniazdo 30, przy zakładaniu zwracać uwagę na to, aby wsunąć bezpiecznik do wyczuwalnego oporu.
- Wyjąć bezpiecznik z powrotem. Na powierzchniach styku muszą być widoczne ślady obtarcia przez gniazdo bezpiecznika, jeśli nie oczyścić gniazdo i dogiąć blaszki.
- Włożyć bezpiecznik z powrotem i sprawdzić działanie wszystkich systemów.



Rys. 1  
Skrzynka bezpieczników

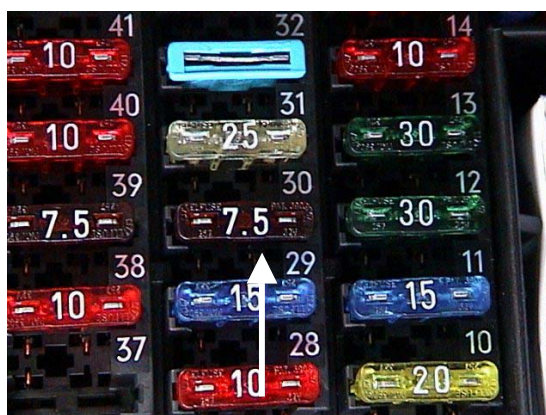

Rys. 2  
Bezpiecznik 30