



Opel Astra-G 1998 – 2001, Zafira 1999 – 2001, Vectra-B 1999 – 2001, z silnikiem Z18XE, Z18XEL, X18XE1

Silnik pracuje nierówno.

Jeśli w tych samochodach występują objawy nierównej pracy silnika, możliwą przyczyną jest źle domykająca się przepustnica w wyniku mocno zanieczyszczonej gardzieli. Aby uniknąć długotrwałego poszukiwania usterki należy oczyścić przepustnicę i gardziel. W tym celu należy postępować następująco:

- Odkręcić przewód ssący od gardzieli.
- Otworzyć ręcznie przepustnicę i oczyścić ścianki gardzieli z brudu i osadów, przy pomocy szmatki nie pozostawiającej strzępków, i odpowiedniego środka czyszczącego. Należy również wyczyścić przepustnicę.
- Sprawdzić wzrokowo, czy przepustnica nienagannie zamyka się i otwiera.
- Ponownie zamontować przewód ssący.

Wskazówka:

Przy tej usterce nie jest zapisywany kod błędu.