



Saab 9-3, do numerów nadwozia: W2061707, X2005838

Załamany wąż filtra z węglem aktywnym.

W pojazdach tych możliwe jest wystąpienie następujących usterek:

- Utrata mocy silnika.
- Wibracje przy przyśpieszaniu.
- Silnik gaśnie podczas jazdy, daje się bezproblemowo uruchomić dopiero po kilku godzinach.
- Błędne wskazania poziomu paliwa.
- Deformacje zbiornika paliwa.

Przyczyną tych usterek może być źle ułożony, załamany wąż filtra z węglem aktywnym. W wyniku załamania dochodzi do całkowitego zamknięcia przekroju węża i do wyżej wymienionych usterek, które niekoniecznie kojarzone są z tą przyczyną. W celu usunięcia tych błędów należy sprawdzić wszystkie węże znajdujące się przy filtrach z węglem aktywnym i ewentualnie ułożyć je we właściwej pozycji. W przypadku stwierdzenia deformacji zbiornika paliwa trzeba sprawdzić sprawność pompy paliwa i czujnika poziomu paliwa.