



## **Saab 9-5, do numeru nadwozia W 3087635 względnie X3005081**

### **Zły kontakt z masą.**

Jeśli w samochodach tych dochodzi do zakłóceń lub awarii lewego reflektora, przekaźnika reflektorów, wycieraczek reflektorów, syreny alarmowej, silnika wentylatora chłodnicy i przekaźnika tego silnika, oraz pompy spryskiwacza i wskaźnika poziomu paliwa, to możliwą przyczyną usterki jest zły kontakt w punkcie połączenia z masą. Punkt ten (G 30) znajduje się w komorze silnika przed lewym nadkolem. Istnieje możliwość, że w punkcie tym została zaciśnięta izolacja wraz z przewodem.

W celu usunięcia usterki należy rozłączyć połączenie, usunąć zaciśniętą izolację i zagwarantować pewny styk przewodu do czystej blachy nadwozia.