



Saab 9-5

Komunikaty błędów w SID, złe działanie przełącznika rodzaju jazdy „Zima / Sport”.

Jeśli w pojazdach tych na wyświetlaczu informacyjnym SID (Saab Information Display) pojawia się komunikat „Przegrzanie skrzyni biegów“ lub występują problemy z przełącznikiem rodzaju jazdy automatycznej skrzyni biegów **Zima / Sport**, to przyczyną usterki jest wadliwe połączenie z masą instalacji elektrycznej.

W celu usunięcia problemu należy sprawdzić punkty połączenia z masą G41S i G41P. Punkty te znajdują się za odbiornikiem radiowym, punkt G41S po lewej stronie, w środku belki chroniącej kolana, a punkt G41S po prawej stronie, również w środku belki chroniącej kolana. Przyłączone kable masowe muszą być zamocowane pewnie i nie mogą być utlenione.