




VW Golf | Bora | Passat '98 Hałas z tablicy przyrządów

Grzechoczące dźwięki wydobywające się spod pokrywy skrzynki bezpieczników.

Przyczyna:

W niektórych pojazdach ma miejsce przyleganie pokrywy skrzynki bezpieczników do skrzynki, jak i do bezpieczników (rys. 1), co powoduje powstawanie grzechoczących dźwięków, wydobywających się z obszaru tablicy połączeń bezpieczników.

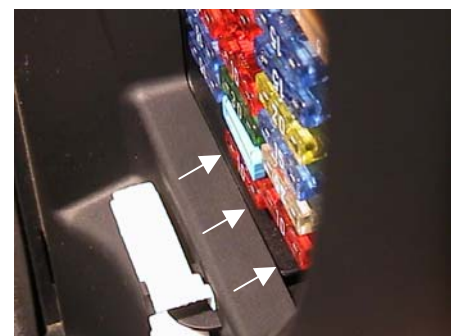

Rys. 1

Środki zaradcze:

Usunąć pokrywę skrzynki bezpieczników i osłonę. Odkręcić wkręt (rys. 2), przesunąć skrzynkę bezpieczników do wewnątrz i dokręcić wkręt, naciskając skrzynkę. W wyniku tego odstęp jest dostatecznie duży, aby nie powstawały niemiłe odgłosy (rys. 3).

Następnie założyć osłonę i pokrywę skrzynki bezpieczników.



Rys. 2



Rys. 3