



VW

Sharan

Wszystkie modele od 1995 do 2000

Nierównomierna praca filtra wnętrza kabiny

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną może być regulator wentylatora (składający się z wielu rezystorów). Klient reklamuje, że dmuchawa wnętrza kabiny działa tylko na najwyższym stopniu lub wcale. W tym przypadku należy, w pierwszej kolejności, odczytać pamięć błędów. Jeżeli wyświetlany jest błąd „Lüftermotor defekt” [„Wadliwy silnik wentylatora“], postępować, jak następuje:

- Wymontować schowek w desce rozdzielczej
- Sprawdzić silnik wentylatora pod względem działania oraz zasilanie od regulatora wentylatora.
- Jeżeli przy przełączaniu stopni dmuchawy mierzone są coraz inne wartości lub napięcie częściowo zanika całkowicie, świadczy to o wadliwym regulatorze wentylatora.
- Regulator wentylatora (rezystor) znajduje się tuż za silnikiem wentylatora i ma czerwoną pokrywkę. Wymienić go na nowy regulator.
- Następnie sprawdzić dmuchawę wnętrza kabiny pod względem poprawności działania.
- Wymontowane części zamontować na powrót w odwrotnej kolejności.
- Skasować pamięć błędów.

Krótkie informacje

