



VW T4 z ABS do 04. 2000 r.

Lampka kontrolna zużycia okładzin hamulcowych świeci się bez przerwy.

W wyżej wymienionych pojazdach, w wyniku zbyt krótkiego lub źle zamocowanego przewodu kontrolki zużycia okładzin hamulcowych (patrz rysunek), w obrębie wiązki przewodów ABS, dochodzi do trwałego świecenia lampki kontrolnej. Pojazdy przystosowane do kół 15 calowych mają jeden przewód (z przodu po lewej), a pojazdy przystosowane do kół 16 calowych – dwa przewody (z przodu po lewej i po prawej) do wskazania zużycia okładzin hamulcowych. Przy naprawie wzgl. przedłużeniu tych przewodów należy zwracać uwagę na to, aby ich długość była dopasowana do wychylenia koła przy pełnym skręcie. Ważne jest również, aby miejsce naprawy było dobrze zabezpieczone przed wodą (waż kurczliwy, taśma, itp.).

