



Ford Focus, z silnikiem Zetec-SE 1,4l | 1,6l

Wskazówka prędkościomierza skacze podczas przyspieszania.

Jeśli w pojazdach tych zgłaszana jest usterka objawiająca się skakaniem wskazówki prędkościomierza podczas przyspieszania, to możliwą przyczyną awarii jest przyleganie przewodu czujnika temperatury głowicy silnika do przewodu zapłonowego drugiego cylindra (rys. 1).

W celu usunięcia usterki należy zmienić położenie tego przewodu i zamocować go za pomocą opaski do przewodu podciśnieniowego (rys. 2). Przewód ten nie może przylegać do przewodu zapłonowego.



rys. 1



rys. 2