



Hyundai Accent

Rok produkcji 2000 – 2002, silnik 1,5 i 1,6 litra

Świeci się kontrolka silnika

Jeśli kontrolka sygnalizuje usterkę a przy sprawdzaniu pamięci błędów pojawi się kod usterki:

„P0133 sonda lambda baza 1 czujnik 1 zbyt długi czas reakcji” należy sprawdzić, czy jest w porządku i czy jest szczelny przedni układ wydechowy pomiędzy obydwoma sondami lambda.

Dziura w rurze może spowodować, że sterownik zakwalifikuje jako uszkodzoną przednią sondę lambda.

Sposób postępowania:

1. Sprawdzić szczelność przewodu spalinowego (Ilustr.1)
2. Ewentualnie wymienić przedni przewód spalinowy.
3. Doprowadzić silnik do temperatury roboczej, obserwować na oscyloskopie sygnał sondy. Jeśli obroty silnika przekroczą 2.500 1/min, musi zwiększyć się wartość połączeń (Ilustracja 2).
4. Jeśli obraz oscyloskopu jest zgodny z odwzorowaniem to nie należy wymieniać sondy lambda.

Ilustracja 1:





Ilustracja 2:

