



Opel Astra G, do modelu z roku 2001, z silnikami wysokoprężnymi: Y17DT, Y17DTL

Zapalenie się lampki kontrolnej silnika.

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach zapala się lampka kontrolna silnika i w pamięci błędów zostanie zapisany kod błędu P1651 (urządzenie sterujące pompy wtryskowej, złe działanie szyny danych CAN-bus), może to mieć przyczynę w złej komunikacji między silnikiem, a urządzeniem sterującym pompy wtryskowej.

W przypadku reklamacji należy sprawdzić zasilanie i połączenie z masą urządzenia sterującego oraz wykasować pamięć błędów. W razie powtórzenia usterki trzeba na nowo zaprogramować urządzenie sterujące. Uszkodzenie urządzenia sterującego następuje bardzo rzadko.

Krótkie informacje