



## **Opel Vivaro produkowany od 2001 do 2004**

### **Wadliwe działanie modułu sterującego nadwozia**

Wyżej wymieniona usterka może się objawić m.in. przez następujące oznaki:

- Nie można wyłączyć podgrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych, co powoduje rozładowanie akumulatora.
- Lampka kontrolna immobilisera nie gaśnie i pojazd nie daje się uruchomić. Aby móc uruchomić silnik, trzeba odłączyć i ponownie przyłączyć akumulator.

Przez stałe włączenie podgrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych może również dochodzić do uszkodzenia przełącznika sterowania silnika K18 i przełącznika podgrzewania szyby tylnej K3. Dlatego w razie reklamacji trzeba również sprawdzić te przełączniki, ewentualnie wymienić.

Ogólnie, mogą jednak źle działać wszystkie elementy powiązane z modułem sterującym nadwozia. W takim przypadku trzeba zamontować nowy moduł. Na tym module znajduje się biała naklejka z numerem części nadanym przez producenta.

	Stary nr części	Nowy nr części	Nr części firmy
Opel			
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

N1 = samochody bez centralnego zamka

N2 = samochody z centralnym zamkiem

N3 = samochody z centralnym zamkiem i instalacją alarmową