



Opel Zafira A

Rok produkcji: od 2000 do 2005

Nieprawidłowe wskazania wskaźnika poziomu paliwa

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że wskaźnik tankowania nie wskazuje całkowitego napełnienia [zamiast tego wskazuje tylko ok. „3/4”] mimo że zbiornik paliwa jest pełny, przyczyną może być nieprawidłowo ustawiony zespół pompy paliwa w zbiorniku paliwa.

Przyczyna:

Zespół transportu paliwa/zbiornik wzburzający czujnika napełnienia może być nieprawidłowo zainstalowany lub nieprawidłowo zatrzaśnięty.

W takim przypadku przez otwór serwisowy na zbiorniku paliwa sprawdzić ustawienie zespołu pompy paliwa, sprawdzić połączenia/przyłącza i w razie potrzeby poprawić (zbiornik wzburzający mocno wcisnąć do dołu/zatrzasnąć).

