



## Renault Twingo (X06) Od roku budowy 09.1998

### Pali się lampka kontrolna poduszek powietrznych

W razie powyższej reklamacji przyczyną może być sterownik poduszek powietrznych. Do błędu tego może dojść z powodu dużej czułości sterownika na zakłócenia elektromagnetyczne. Dlatego należy najpierw spytać klienta, czy używa w samochodzie telefonu komórkowego, gdy zapala się lampka kontrolna. Jeśli klient to potwierdzi, wówczas należy sprawdzić numer części sterownika poduszek powietrznych. Można go odczytać za pomocą testera diagnostycznego. Jeśli wyświetlane są następujące numery części:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

wówczas konieczne jest owinięcie złącza wtykowego sterownika poduszek specjalną miedzianą taśmą klejącą. Można ją sprowadzić poprzez producenta pojazdu. Sterownik znajduje się pod okładziną konsoli środkowej (przed dźwignią włączającą).

- A: Sterownik poduszek powietrznych
- B: Miedziana taśma klejąca
- C: Wtyk

