



Saab 9-3

Uszkodzone przewody czujników bocznego uderzenia

W pojazdach tych może dochodzić do uszkodzenia przewodów czujników bocznego uderzenia umieszczonych w drzwiach. Jeśli kable te zostaną uszkodzone, powoduje to awarię systemu poduszek powietrznych. W celu usunięcia tej usterki należy:

- Zdemontować tapicerkę drzwi i folię uszczelniającą (uszczelnienie przed wodą).
- Sprawdzić, czy wiązka kabli nie jest uszkodzona. W razie uszkodzeń należy wymienić wiązkę i zabezpieczyć przed ponownym uszkodzeniem przy pomocy dodatkowego zatrzasku (patrz rysunek).
- Jeśli nie ma uszkodzeń, należy również umocować kabel dodatkowym zatrzaskiem.
- Zamontować folię i tapicerkę drzwi (**Uwaga:** zwracać uwagę na właściwe ułożenie i uszczelnienie folii, aby do wnętrza nie przedostawała się woda).
- Skasować pamięć błędów.

W razie zgłoszenia tej usterki należy sprawdzić kable w drzwiach po stronie kierowcy i pasażera.

