



Toyota

RAV 4, Corolla, Avensis , Previa

Rok produkcji: 2000 do 2003

Kod silnika: 1CD-FTV

Problemy przy rozruchu i brak mocy

Świeci się lampka kontrolna silnika.

Kod błędu P0627 , P1228

**“Przerwa w pracy pompy paliwowej
i zwarcie w obwodzie elektrycznym“**

Jeżeli zostały zapisane ww. kody błędów przy niewystarczającej wydajności tłoczenia pompy wysokociśnieniowej, może to oznaczać niesprawne zawory sterujące suwem ssania.

W tych pojazdach nie instaluje się pomp zasilających. Zasysanie paliwa ze zbiornika zapewniają tutaj zamiast niej dwa zawory sterujące pompy wysokociśnieniowej.

Zalecamy wykonanie następujących czynności:

- Odłączyć wtyk elektryczny od zaworów
- Zmierzyć rezystancję zaworów omomierzem

Wartość rezystancji musi leżeć dokładnie w zakresie od 1,5 i 1,7 oma. Jeżeli wartość ta jest przekroczona nawet o 0,1 oma, należy wymienić zawory sterujące suwem ssania.

Czynność zaradcza: oryginalny komplet naprawczy firmy Toyota.

0422127011 Ceramiczne zawory sterujące suwem ssania
(2 szt.)

2211827010 Komplet mocujący, śruby (4 szt.)