



Volvo

Volvo V70

2 generacja: od 2000 do 2007

Zakłócenia odbioru radia spowodowane przez zespół pompy paliwa

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na zakłóceniach odbioru radia w zakresie fal AM, może to być spowodowane przez zespół pompy paliwa.

- Sprawdzić przyczynę zakłócania sygnału przez zespół pompy paliwa.

W ramach rozwiązania problemu producent pojazdu oferuje pierścień odklócający (nr części zamiennej 30739380).

Instrukcja montażu

- Odłączyć wtyczkę wielokrotną wiązki kablowej pompy paliwa pod tylnym siedzeniem (z prawej).
- Odłączyć wtyczkę wielokrotną wiązki kablowej (6-biegunową) od płyty mocującej.
- Odłączyć kabel znajdujący się we wtyku 6 (żółty kabel) gniazda wtyczki wielokrotnej wiązki kablowej (użyć odpowiednich narzędzi specjalnych).
- Zdjąć izolację wiązki kablowej (ok.140 mm).
- Owinąć trzykrotnie pierścień odklócający żółtym kablem.
- Następnie podłączyć żółty kabel do wtyku 6 gniazda wtyczki wielokrotnej wiązki kablowej.
- Prawidłowo zaizolować wiązkę kablową i podłączyć wtyk wtyczki wielokrotnej wiązki kablowej.