



## **VW Sharan, produkowany od 2001 z silnikiem 1.8 I turbo**

### **Zapis różnych kodów błędów w module sterującym, zapalenie się lampki kontrolnej silnika.**

Jeśli w pojazdach tych zapala się lampka kontrolna silnika i w module sterującym są sporadycznie zapisywane następujące kody błędów: 16645, 16648, 16651, 16654, 17833, 17525 i 17843, to przyczyną usterki może być przełącznik pompy paliwa. W celu usunięcia usterki należy zamontować zmieniony przełącznik pompy paliwa. Bazując na numerze katalogowym na przełączniku można stwierdzić, czy chodzi tu o starą czy nową wersję.

Stary numer części: 6NO 906 383 **A**

Nowy numer części: 6NO 906 383 **B**

Przełącznik ten znajduje się w gnieździe 21 na dolnym wsporniku przełączników, za skrzynką bezpieczników.