



Ford Focus do 04/2001

Awaria / korozja lamp oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Jeśli dojdzie do awarii lub korozji lamp oświetlenia tablicy rejestracyjnej, to przyczyną tej usterki jest przedostawanie się wody przez obudowę lamp i uszczelkę uchwyty klapy tylnej. W celu usunięcia usterki należy wymienić lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej na nową wersję. Dodatkowo trzeba wymienić uszczelkę uchwyty klapy tylnej. W samochodach budowanych do kwietnia 2000 roku musi być wymieniony kompletny uchwyt.

W celu demontażu uchwyty tylnej klapy należy postępować następująco:

- Wymontować tapicerkę tylnej klapy.
- Wymontować uchwyt klapy (3 śruby), zdjęć wtyczkę lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
- W przypadku pojazdów wyprodukowanych od 05 / 2000 usunąć uszczelkę i zastąpić ją nową.
- W pojazdach wyprodukowanych do 04 / 2000 założyć nowy uchwyt, a stary zutylizować. Przed montażem dokładnie oczyścić powierzchnię klejenia uszczelki.
- Umieścić w uchwycie nowe, zmienione lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
- Zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie.

