



Mercedes Benz Klasa C (W203)

Reflektory sporadycznie na krótko zapalają się

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną może być usterka działania modułu pobierania sygnału i sterowania (SAM) w sterowniku. Aby usunąć błąd, postępować jak następuje:

Najpierw wykonać resetowanie w sterowniku (N10/2).

- Zdemontować obudowę filtra pyłu. Znajduje się on pod pokrywą silnika, z przodu po prawej stronie
- Poluzować zamknięcia zatraskowe (p. Rys. 1, punkt 1) i wyjąć obudowę filtra (p. Rys. 1, punkt 2).
- Zdjąć zacisk masy z akumulatora i pozostawić odłączony na 15 min. (p. Rys. 2).
- Następnie zamocować ponownie zacisk masy na akumulatorze.
- Sprawdzić działanie reflektorów. W tym celu wykonać próbną jazdę w ciemności.



Rys. 1

Jeśli błąd nie zostaje przez to usunięty, wówczas trzeba wykonać programowanie podstawowe SAM. Jeśli i to nie daje efektu, wówczas SAM należy wymienić. Sterownik znajduje się w bagażniku po lewej stronie.



Rys. 2