



Mercedes Benz, klasy C (W 203)

Awaria kierunkowskazu przedniego.

Jeśli w pojazdach tych użytkownicy zgłaszają awarię przedniego prawego lub lewego kierunkowskazu, to możliwą przyczyną usterki jest przegrzany styk w oprawce światła kierunkowskazu.

W celu usunięcia awarii należy zamontować nową oprawkę włącznie z wiązką kabli.

Sposób postępowania:

- Wymontować oprawkę światła kierunkowskazu z obudowy reflektorów.
- Odłączyć wtyczkę przyłączeniową od reflektora.
- Wyjąć przewód przyłączeniowy kierunkowskazu od strony instalacji z wtyczki (prawa strona – styk 1, kabel zielono-czarny, lewa strona – styk 1, kabel biało-czarny). Otwór we wtyczce zamknąć zaślepką.
- Włożyć przewód przyłączeniowy do nowej wtyczki kierunkowskazu. Przyłączyć przewód masowy do punktu przyłączania masy w pojeździe (patrz rysunek).
- Ułożyć nową wiązkę kabli oprawki kierunkowskazu i umocować opaskami.
- Włożyć lampę kierunkowskazu do obudowy reflektora.
- Sprawdzić działanie.



punkt łączenia z masą - prawy



punkt łączenia z masą - lewy