



Opel Astra G 98-2000 Zafira 99-2000

Nieszczelności między szybą rozpraszającą a obudową reflektora.

Jeśli w wyżej wymienionych samochodach zgłaszane jest zawilgocenie reflektorów, może być ono spowodowane zbyt małym odstępem między pokrywą silnika (maską), a reflektorami. W wyniku zbyt małego odstępu, maska naciska lub uderza w reflektory i powoduje ich uszkodzenia.

W celu usunięcia tej usterki należy wymienić uszkodzony reflektor (lub reflektory). Dodatkowo należy przeprowadzić następujące prace:

1. Ustawić na nowo podparcie maski. W tym celu, przy otwartej masce, należy zmierzyć odległość od blachy maski do tarczy oporowej podparcia, i skorygować. Nowy wymiar powinien być zwiększony w stosunku do starego o 1,0 do 1,5 mm.
2. Odbijacze pod maską wykręcić o ¼ obrotu.

Następnie należy sprawdzić nowo wyregulowany odstęp między maską, a uszczelką gumową reflektora. Do tego celu należy użyć szczelinomierza 0,5 mm. Musi on przechodzić przez szczelinę bez oporu.

