



Opel Omega B 1994-2001 r. Nieszczelny reflektor

Przemieszczenia szkła reflektora powodują nieszczelności.

W niektórych egzemplarzach samochodów tej marki w wyniku zbiegu tolerancji wymiarów błotników dochodzi do nacisku blach nadwozia na szkła reflektorów. Naprężenia te prowadzą do rozszczelniania szkła reflektora z jego obudową. W takim przypadku trzeba wymienić nieszczelny reflektor.

Sposób wymiany.

Zdemontować atrapę chłodnicy. Odkręcić śruby mocujące osłonę i odchylić ją na zewnątrz (rys.1).

Odłączyć przewody elektryczne od reflektora i odkręcić śruby mocujące (rys. 2).

Wymienić stary reflektor na nowy. Sprawdzić położenie reflektora w punktach mocowania. Jeśli odstępy od błotnika są różne, albo reflektor przylega do błotnika, należy odpowiednio dopasować punkty mocowania.

Górne punkty mocowania należy spiłować na tyle ile jest to konieczne. Dolny punkt mocowania (rys. 3) musi być dopasowany w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym. W celu dopasowania w kierunku poprzecznym należy nadpiłować otwór. W celu dopasowania w kierunku wzdłużnym należy wyrównać odstęp między wspornikiem (u dołu) a nadwoziem, przy pomocy podkładki. Dla ułatwienia montażu podkładka powinna być mocno przyklejona do wspornika.



Rys.1




Rys.2



Rys.3



Reflektor należy tak dopasować, aby wielkość szczeliny między reflektorem, a nadwoziem była wszędzie jednakowa (rys. 4).

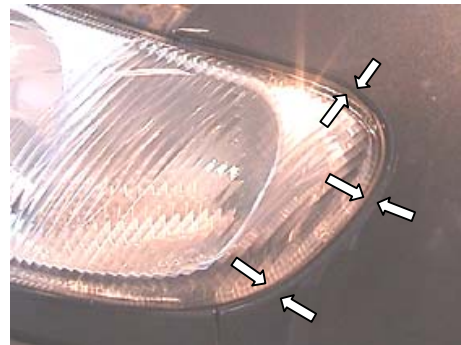

Rys.4