



Renault Clio 2 **Wszystkie pojazdy z reflektorami** **przeciwmgielnymi**

Woda w reflektorach **przeciwmgielnych**

W razie reklamacji powyższej wady możliwą przyczyną jest uszczelnienie przewodu reflektorów przeciwmgielnych. Na taką okoliczność producent zapewnia komplet zastępczy składający się ze zmodyfikowanej wiązki przewodów + dwie nakładki ochronne.

Postępować w sposób następujący:

- Podnieść pojazd.
- Zdemontować fartuch przedni.
- Zdjąć tylną okładzinę z reflektora i spuścić wodę, ewentualne obroszenie w reflektorze usunąć np. suszarką.
- Zamienić starą wiązkę przewodów na nową.
- Na dolnej stronie reflektorów zamontować obudowy ochronne (p. Rys., punkt A) za pomocą śruby mocującej (p. Rys., punkt B).
- Zdemontowane części zamontować na powrót w odwrotnej kolejności.
- Na koniec ponownie wyregulować reflektory przeciwmgielne.

